



スピード・コントローラ

2象限PWM

PCから設定可能

SC 2804 S

22℃環境		SC 2804 S	
回路への電源	U_P	5 ... 28	V DC
モータへの電源	U_{mot}	0 ... 28	V DC
PWMスイッチング周波数 ¹⁾	f_{PWM}	96	kHz
効率	η	95	%
最大連続出力電流	I_{cont}	4	A
最大ピーク出力電流 ²⁾	I_{max}	8	A
合計スタンバイ電流 (@ $U_P=24V$)	I_{el}	0,03	A
動作温度範囲		-25 ... +60	℃
重量		160	g

¹⁾ ホールセンサ無しのブラシレスDCモータ: $f_{PWM} = 24 \text{ kHz}$

2) S2モードではで最大6秒

インターフェース

セットポイント仕様の設定、スピードコントローラのUSBプログラムアダプターを介した操作モードおよびコントローラパラメータ。

基本の機能

スピード制御操作:

- インクリメンタルエンコーダ付またはインクリメンタルエンコーダなしのDCマイクロモータ
- デジタルまたはアナログのホールセンサ付ブラシレスDCサーボモータ
- ホールセンサなしブラシレスDCサーボモータ (センサーレス運転)

- デジタルホールセンサおよびインクリメンタルエンコーダ付ブラシレスDCサーボモータ
- -アブソリュートエンコーダ付ブラシレスDCサーボモータ



注: バージョンについてはオプションおよび接続についての情報をご覧ください。

機能範囲

説明	最大二倍の連続電流での断続動作。 モータとエレクトロニクスに対する分離電源。 PIコントローラによる統合されたスピードコントロール。 逆起電力(EMF)の評価によるセンサーレス操作。 PWMもしくはアナログ電圧値を介した速度のセットポイント入力。 モータ回転方向を指定するための切替入力デジタル出力は、周波数出力又はエラー出力のいずれかでプログラムできます
追加機能	熱過負荷に対する保護である電流制限に統合されます。 オプションで電圧コントローラモードまたは固定速度モードでも操作できます。



寸法図

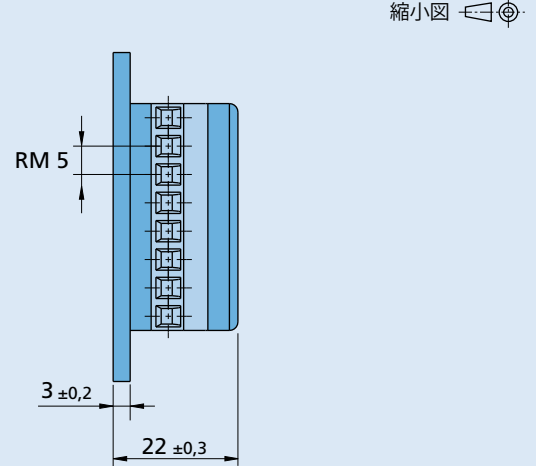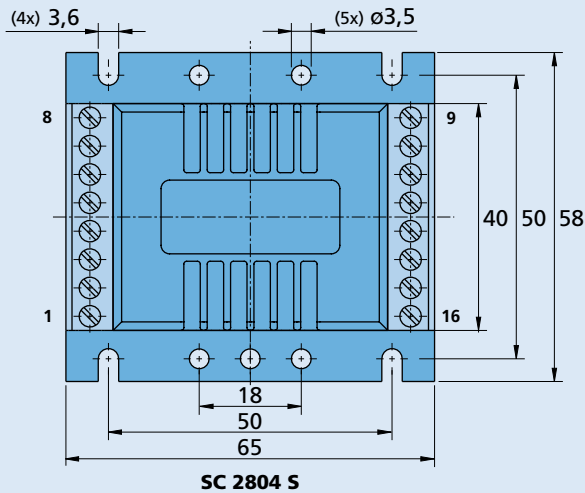

オプションと接続情報

製品名の例： **SC 2804 S 3530**[illegible]

製品接続

DCモータ		ブラシレスDCモータ	ケーブル/アクセサリー	
1218 ... SXR	3863 ... CR	0620 ... B	4221 ... BXT R	弊社の幅広いアクセサリーについては、「アクセサリー」のチャプターをご参照ください。
1228 ... SXR	3890 ... CR	0824 ... B	4221 ... BXT H	
1627 ... SXR		1028 ... B		
1627 ... GXR		1218 ... B		
1741 ... CXR		1226 ... B		
2224 ... SR		1628 ... B		
2230 ... S		2036 ... B		
2232 ... SR		2057 ... B		
2233 ... S		2214 ... BXT R		
2237 ... CXR		2214 ... BXT H		
2342 ... CR		2232 ... BX4		
2642 ... CR		2250 ... BX4		
2642 ... CXR		2444 ... B		
2657 ... CR		3056 ... B		
2657 ... CXR		3216 ... BXT R		
2668 ... CR		3216 ... BXT H		
3242 ... CR		3242 ... BX4		
3257 ... CR		3268 ... BX4		
3272 ... CR		3564 ... B		